


Installation (DK, DE, UK)

- CO2 Sensor "Ventostat 8000" (inkl. 24 Volt strømforsyning)
- CO2 Sensor "Ventostat 8000" (inkl. der 24 Volt Stromversorgung)
- CO2 sensor "Ventostat 8000" (incl. the 24 Volt power supply)



ADVARSEL

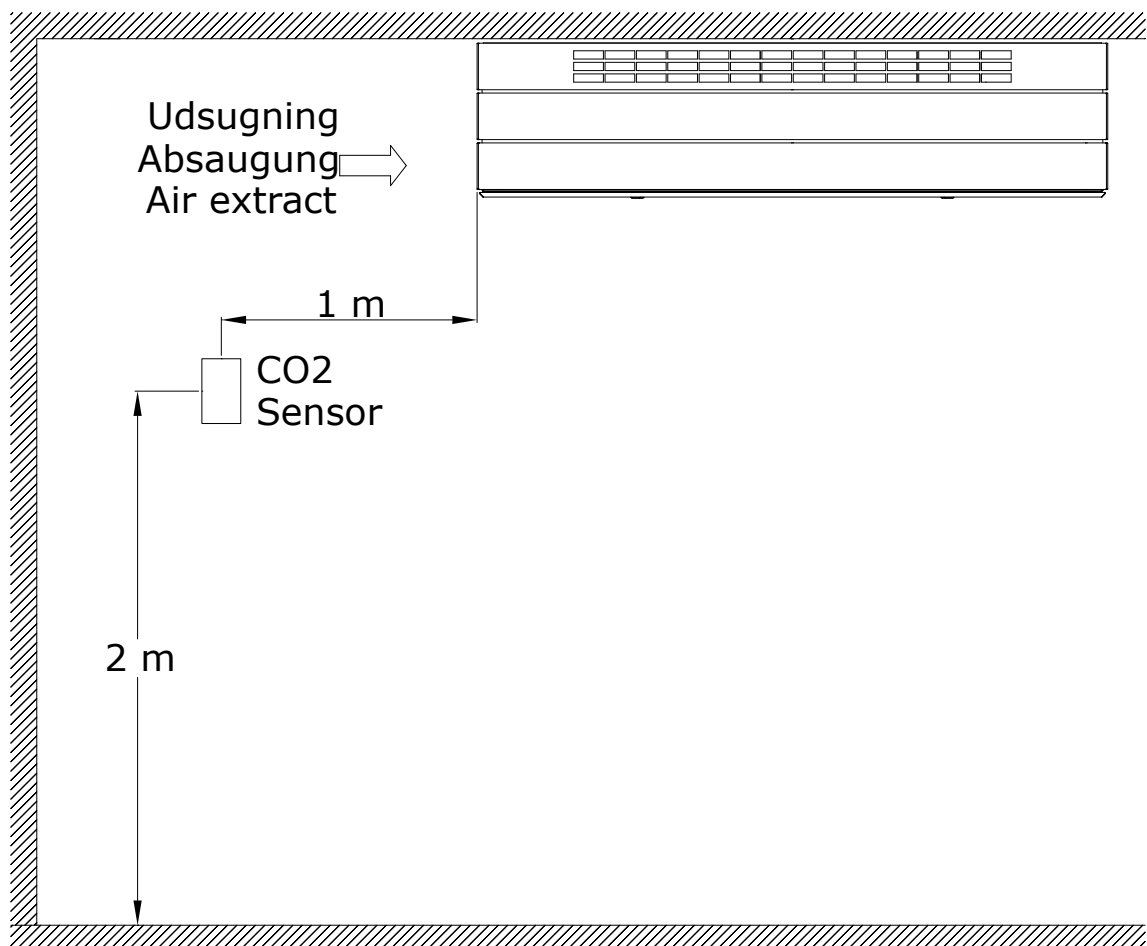

Ved at følge denne vejledning kan vi garantere Dem korrekt installation og sikker brug af dette produkt.

Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af anvendelse i modstrid med denne vejlednings instruktioner.

Åbn ikke servicelåger før strømmen er afbrudt.

Start ikke anlægget før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret.

WARNUNG



Wenn Sie diese Anleitung befolgen, können wir Ihnen eine vorschriftsmäßige Installation und eine sichere Anwendung dieses Produktes garantieren.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf eine Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen zurückzuführen sind.

Wartungsklappen erst öffnen, wenn der Strom ausgeschaltet ist.

Die Anlage erst dann anlaufen lassen, wenn alle Wartungsklappen und Roste an den Kanalanschlüssen montiert sind.

WARNING



By following this manual we can guarantee you correct installation and safe use of this product.


The manufacturer accepts no liability for any damage that occurs as a result of use which contravenes the instructions in this manual.

Do not open the service door before the electrical supply has been disconnected.

Do not start the unit before all service doors and grates on the duct connections have been installed.

Figur / Abbildung / Figure 1:

Strømforsyning
Stromversorgung
Power supply

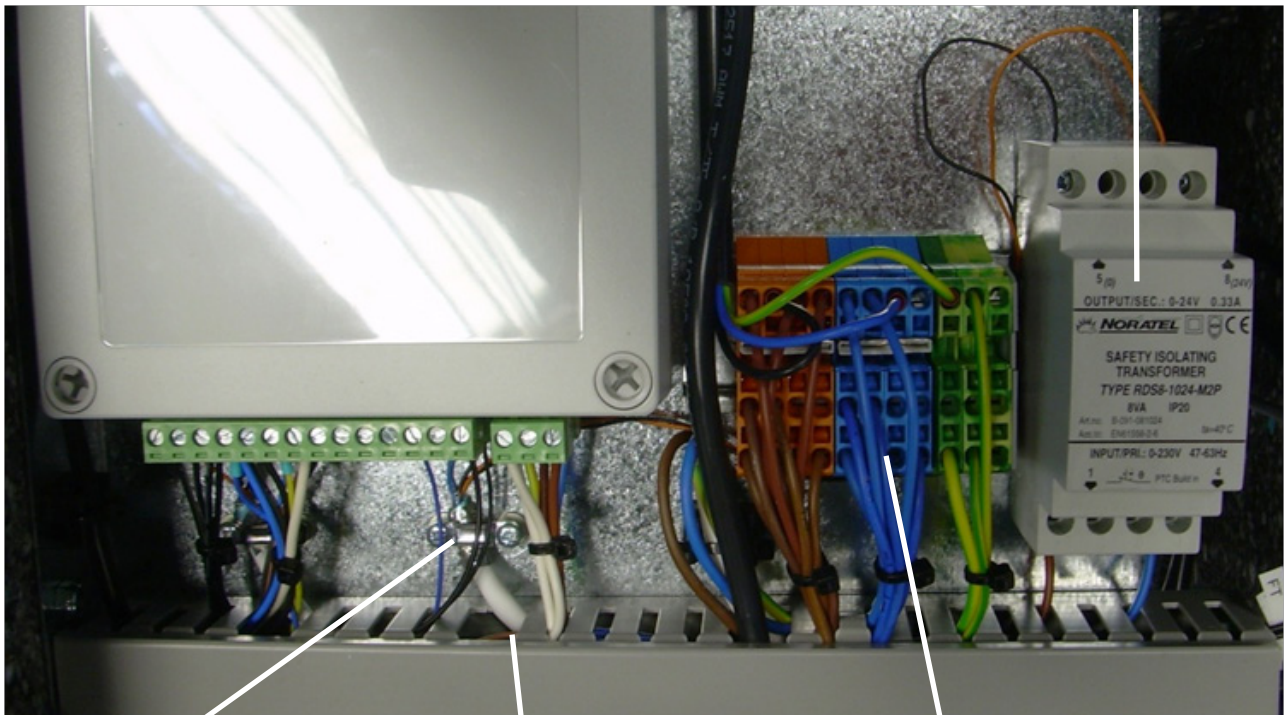


Aflastningsbøjle
Entlastungsbügel
Cable relief

Kabel til CO2 sensor
Kabel zum CO2 Sensor
Cable to CO2 sensor

Klemmrække
Klemmenreihe
Spring terminals

- 1 DK: Strømforsyningen monteres på DIN-skinnen som vist på billedet.**
DE: Die Stromversorgung, wie auf dem Bild gezeigt, auf der DIN-Schiene montieren.
UK: **Mount the power supply at the at the DIN rail, as depicted.**
- 2 DK: Fase (brun) føres fra anlæggets klemrækken over i strømforsyningens klemme "1" og Nul (blå) til klemme "4".**
DE: Phase (braun) von der Klemmenreihe der Anlage auf die Klemme "1" und Nullleiter (blau) auf die Klemme "4" der Stromversorgung legen.
UK: **Connect the brown spring terminal (live-wire) to pin "1" at the 24V power supply and connect the blue spring terminal (neutral-wire) to pin "4" at the 24V power supply.**
- 3 DK: Ledningen fra CO2 sensoren (PTS 2x2x0,6) monteres i aflastningsbøjlen. (Husk at skærmen skal forbindes til bøjlen.)**
DE: Die Leitung zum CO2 Sensor (PTS2x2x0,6) unter dem Entlastungsbügel festschrauben. (Beachte: Die Abschirmung muss mit dem Bügel verbunden sein.)
UK: **Mount the cable from the CO2 sensor (PTS 2x2x0.6) in the cable relief. (The cable shielding must be firmly connected to the cable relief.)**
- 4 DK: Det første par (f.eks. blå/blå-sort) forbindes til hovedboksens klemrække.**
DE: Das erste Leiterpaar (z.B. blau/blau-schwarz) mit der Klemmleiste der Steuereinheit verdrahten.
UK: **Connect the first pair (e.g. blue/blue-black) to the screw terminals at the main controller.**
- a. **Blå i klemme "12"**
Blau in Klemme "12"
Blue to terminal "12"
- b. **Blå-sort i klemme "14"**
Blau-schwarz in Klemme "14"
Blue-black to terminal "14"
- 5 DK: Det andet par (f.eks. orange/orange-sort) føres over til strømforsyningen og forbindes til denne.**
DE: Das zweite Leiterpaar (z.B. orange/orange-schwarz) mit der Stromversorgung verdrahten.
UK: **Connect the second pair (e.g. orange/orange-black) to the 24V power supply**
- a. **Orange i klemme "8"**
Orange in Klemme "8"
Orange to terminal "8"
- b. **Orange-sort i klemme "5"**
Orange-schwarz in Klemme "5"
Orange-black to terminal „5"

Figur / Abbildung / Figure 2:

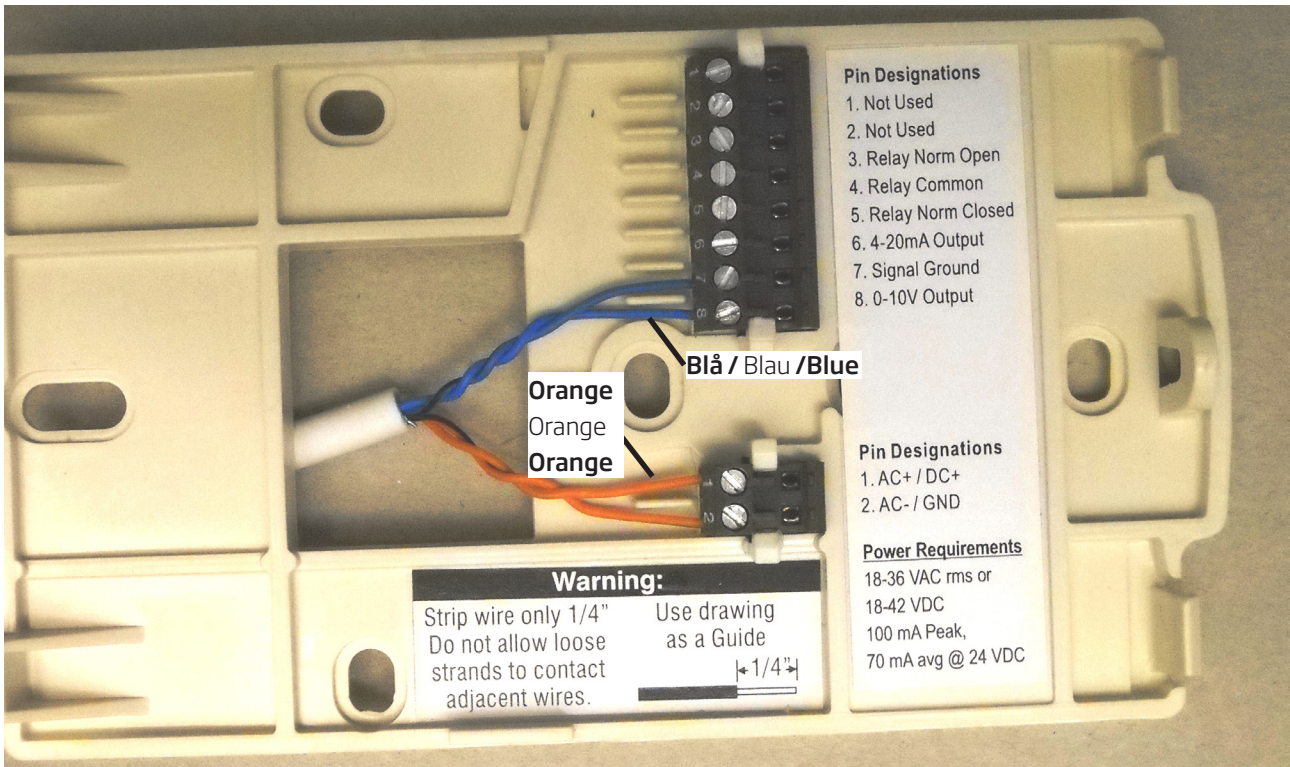

6 DK: CO2 sensoren monteres efter tegningen på forsiden.
 DE: CO2 Sensoren gemäß der Zeichnung auf dem Deckblatt montieren.
 UK: **Mount the CO2 sensor according to the recommendations depicted on the front page.**

7 DK: Ledningen monteres uden skærm som vist på billede.
 DE: Die Leiterpaare ohne Abschirmung, wie auf dem Bild gezeigt, montieren.
 UK: **Mount the cable without the shielding, as depicted.**

- a. **Orange i klemme "1. AC+"**
 Orange in Klemme "1. AC+"
Orange to the "1. AC+" terminal
- b. **Orange-sort i klemme "2. AC-"**
 Orange-schwarz in Klemme "2. AC-"
Orange-black to the "2. AC-" terminal
- c. **Blå i klemme "8. 0-10V Output"**
 Blau in Klemme "8. 0-10V Output"
Blue to the "8. 0-10V Output" terminal
- d. **Blå-sort i klemme "7. Signal Ground"**
 Blau-schwarz in Klemme "7. Signal Ground"
Blue-black to the "7. Signal Ground" terminal

8 DK: Klemoversigt anlæg, strømforsyning (sf) og sensor
 DE: Klemmübersicht Anlage, Stromversorgung (Sv) und Sensor
 GB: **Terminal overview unit, power supply (ps) and sensor**

Anlæg/Anlage/Unit	sf/Sv/ps	Sensor/Sensor/sensor	
L1	1	./.	
N	4	./.	
./.	8	1. AC+	(PTS 2x2x0,6)
./.	5	2. AC-	(PTS 2x2x0,6)
12	./.	8. 0-10V Output	(PTS 2x2x0,6)
14	./.	7. Signal Ground	(PTS 2x2x0,6)
skærm/Schirm/shield	./.	./.	(PTS 2x2x0,6)

